

Behobene Einschränkungen EASY Starter V1.31.2

Inhalt

1.	Behobene Funktionseinschränkungen	2
1.1.	Produkt – EASY Starter	2
1.1.1.	EASY ADS EtherCAT: Problem bei Online-Verbindung mit TwinCAT V3	2
1.1.2.	EASY ADS EtherCAT: Update AutoMapper (CVE-2026-32933)	2
1.1.3.	EASY ADS EtherCAT: Kein hinzufügen von Geräten mit TwinCAT 3.1 möglich ..	2
1.1.4.	Es ist keine Verbindung von EASY Starter zu älteren IPC Versionen möglich	3
1.1.5.	i650 motec Extended Safety – CIP: Problem bei Eingabe von SCTS Time	3
1.1.6.	i950 V2: Download der Applikation über Ethernet nicht möglich	3
1.1.7.	i5xx Ethernet/IP: Problem beim Einstellen des PDO-Mapping	4
1.1.8.	i750 Advanced Safety: Reiterkarte Safety-Diagnose fehlt	4
1.1.9.	i550/i650 motec Profinet: Bearbeitung PDO-Mapping geht nicht	4
1.1.10.	EASY ADS EtherCAT: Update “System.Security.Cryptography.Xml”	5
1.1.11.	USB Diagnose Modul: Fehlermeldung wird nicht angezeigt	5
1.1.12.	i550/i650 motec EtherNet/IP: Problem beim Einstellen des PDO-Mapping	5
1.2.	Produkt – EASY Application Loader	6
1.2.1.	I950 V1.15: Applikations-Download funktioniert nicht immer	6
1.2.2.	Bei ungültiger LDA Datei kommt es zu einer Exception	6
1.3.	Produkt – EASY Firmware Loader	7
1.3.1.	Firmware-Loader-AddIns werden nicht mehr verarbeitet!	7
1.3.2.	i550/i650 motec: Problem bei Firmware Update	7
1.3.3.	i950 V2: Keine Berechtigungsprüfung vor dem Herunterladen der Firmware ..	8
1.3.4.	i5xx cabinet/protec: Exception bei Verbindung über USB Diagnose Modul	8
1.3.5.	i550/i650 motec: Keine Verbindung bei aktiven Bootloader	8
1.3.6.	i550/i650 motec: Kein Firmware Downgrade V5 auf V4	9
1.3.7.	i550/i650 motec: Firmware Version kann nicht gelesen werden	9
2.	Kompatibilität mit früheren Versionen	10

1. Behobene Funktionseinschränkungen

Die hier aufgeführten behobenen Funktionseinschränkungen beziehen sich auf die in der folgenden Tabelle angegebenen Release-Versionen.

1.1. Produkt – EASY Starter

Bestellnummer Bezeichnung (Typ)	Zeichnungsnummer (intern)	Kurzbeschreibung
Im Internet zum Herunterladen verfügbar	Version 1.31.2	EASY Starter 1.31.2

1.1.1. EASY ADS EtherCAT: Problem bei Online-Verbindung mit TwinCAT V3

Problem:

Über die Verbindung TwinCat V3 ist die Suche von Geräten sehr langsam und das Ergebnis ist fehlerhaft. Es werden nicht immer dieselben Geräte gefunden.
(L-12428)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.1.2. EASY ADS EtherCAT: Update AutoMapper (CVE-2026-32933)

Problem:

Betroffene Komponente Ld2 in den veröffentlichten und entwickelten Versionen 1.31, 1.29 und früher.
(L-17534)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.1.3. EASY ADS EtherCAT: Kein hinzufügen von Geräten mit TwinCAT 3.1 möglich

Problem:

Im EASY Starter können Geräte über TwinCAT 3.1 (Build 4026.22) nicht eingefügt werden.
(L-17601)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.1.4. Es ist keine Verbindung von EASY Starter zu älteren IPC Versionen möglich

Problem:

Es ist keine Verbindung zwischen EASY Starter und älteren Controllern c5xx Version 1.6 und älter möglich.

(L-17676)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.1.5. i650 motec Extended Safety – CIP: Problem bei Eingabe von SCTS Time

Problem:

Das Eingabe Feld in der Reiterkarte Safety Parameterliste für SCTS Time (0x212A:009) verändert seinen Wert, wenn man andere Eingabefelder auf derselben Oberfläche benutzt.

(L-17739)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.1.6. i950 V2: Download der Applikation über Ethernet nicht möglich

Problem:

Der Download der Applikation über Ethernet (Engineering-Port) oder Profinet funktioniert bei i950 V2 nicht mehr, sondern man muss über OPC-UA verbunden sein.

(L-17762)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Der Download funktioniert bei i950 ab V2 nur noch über OPC-UA, diese Verbindungsart wird jetzt zusätzlich im Dialog „Geräte hinzufügen“ dargestellt, auch wenn durch Filtereinstellungen z.B. nur Profinet dargestellt wird.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.1.7. i5xx Ethernet/IP: Problem beim Einstellen des PDO-Mapping**Problem:**

Wenn man im EASY Starter (Reiterkarte Einstellungen „Übersicht\Feldbus – EtherNet/IP“) das Feldbus PDO-Mapping bearbeiten möchte (Panel Mapping Feldbusdaten) und in dem Dialog die Spalten neu sortiert, dann kann man das PDO Mapping nicht mehr erweitern.
(L-17941)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.1.8. i750 Advanced Safety: Reiterkarte Safety-Diagnose fehlt**Problem:**

Wenn im EASY Starter eine Gerätevariante „i750 Advanced Safety“ eingefügt ist, dann fehlt die Reiterkarte Safety-Diagnose.
(L-18280)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.1.9. i550/i650 motec Profinet: Bearbeitung PDO-Mapping geht nicht**Problem:**

Im EASY Starter (Reiterkarte Einstellungen „Übersicht\Feldbus – PROFINET“) kann das Mapping der Feldbusdaten nicht bearbeitet werden.
(L-18283)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.1.10. EASY ADS EtherCAT: Update "System.Security.Cryptography.Xml"

Problem:

Schwachstellen im Zusammenhang mit System.Security.Cryptography.Xml
(L-18446)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.1.11. USB Diagnose Modul: Fehlermeldung wird nicht angezeigt

Problem:

Wenn der EASY Starter mit einem i5xx cabinet/protec via USB Diagnose Modul (Kanal: OPC Diagnostic Server) verbunden ist und ein falscher Parameter-Wert geschrieben wird, dann kommt vom Gerät eine Fehlermeldung. Der EASY Starter zeigt die Fehlermeldung nicht an. Das Problem kann vorkommen, wenn man z.B. einen Parametersatz überträgt und in der gdc Datei ein nicht korrekter Wert für das Zielgerät enthalten ist.
(L-17850)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.1.12. i550/i650 motec EtherNet/IP: Problem beim Einstellen des PDO-Mapping

Problem:

Wenn man im EASY Starter (Reiterkarte Einstellungen „Übersicht\Feldbus – EtherNet/IP“) das Feldbus PDO-Mapping bearbeiten möchte (Panel Mapping Feldbusdaten) und in dem Dialog die Spalten neu sortiert, dann kann man das PDO Mapping nicht mehr erweitern.
(L-18268)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.2. Produkt – EASY Application Loader

Bestellnummer Bezeichnung (Typ)	Zeichnungsnummer (intern)	Kurzbeschreibung
Im Internet zum Herunterladen verfügbar (In EASY Starter Installation enthalten)	Version 1.31.2	EASY Starter 1.31.2

1.2.1. i950 V1.15: Applikations-Download funktioniert nicht immer.

Problem:

Problem beim Applikations-Download, es kann die Fehlermeldung "Error during activation of the application data" kommen.

Das Problem zeigt sich bei i950 REV1 V1.15.
(L-17572)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.2.2. Bei ungültiger LDA Datei kommt es zu einer Exception.

Problem:

Wenn der Anwender im Application Loader eine ungültige LDA Datei fürs Zielsystem auswählt, dann kommt es im weiteren Ablauf zu einer Exception.

Beispiel: Anwender wählt eine LDA Datei aus, die für einen i950 erstellt wurde und will diese LDA Datei auf einen i550 motec herunterladen.
(L-18573)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.3. Produkt – EASY Firmware Loader

Bestellnummer Bezeichnung (Typ)	Zeichnungsnummer (intern)	Kurzbeschreibung
Im Internet zum Herunterladen verfügbar (In EASY Starter Installation enthalten)	Version 1.31.2	EASY Starter 1.31.2

1.3.1. Firmware-Loader-AddIns werden nicht mehr verarbeitet!

Problem:

Ältere AddIns, die z.B. für den Firmware Loader Version 1.29 bereitgestellt wurden, können in die Firmware Loader Version 1.31.1 nicht integriert werden.
(L-13646)

Workaround:

Das Problem wurde für V1.31.2 behoben.
Es werden neue AddIns für die Version V1.31.2 bereitgestellt.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.3.2. i550/i650 motec: Problem bei Firmware Update

Problem:

Beim Firmware Update von einem i550 motec / i650 motec V4.x auf V5.x wird der neue Bootloader nicht upgedated.
(L-17707)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.3.3. i950 V2: Keine Berechtigungsprüfung vor dem Herunterladen der Firmware

Problem:

Der Firmware-Loader überprüft vor dem Start der Firmware-Aktualisierung nicht die Berechtigungen des Benutzers bei einem i950 V2. So wird der Firmware-Download gestartet und bricht mit einer allgemeinen Fehlermeldung ab, bei einer nicht ausreichenden Berechtigung des Benutzers.
(L-18321)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.3.4. i5xx cabinet/protec: Exception bei Verbindung über USB Diagnose Modul

Problem:

Das Zielgerät (i5xx cabinet/protec) ist über ein USB Diagnose Modul mit dem EASY Starter verbunden. Der Firmware Loader will sich ebenfalls auf das Zielgerät über das USB Diagnose Modul verbinden, dabei kommt es zur Exception.
(L-18288)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.3.5. i550/i650 motec: Keine Verbindung bei aktiven Bootloader

Problem:

Keine Verbindung mit dem Gerät möglich, wenn der Bootloader im Gerät aktiv ist.
(L-17533)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.3.6. i550/i650 motec: Kein Firmware Downgrade V5 auf V4

Problem:

Ein Downgrade der Firmware von Version 5.x auf Version 4.x wird nicht unterstützt.
(L-17532)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

1.3.7. i550/i650 motec: Firmware Version kann nicht gelesen werden

Problem:

Nach einem erfolgreichen Download der Firmware, kann die Firmware Version nicht gelesen werden. Es erscheint die Fehlermeldung „Fehler: Automatischer Neustart fehlgeschlagen - 502“.
(L-16928)

Workaround:

Das Problem wurde in V1.31.2 behoben.

Veröffentlichungsart:

Öffentlich (AKB im Internet/Intranet)

2. Kompatibilität mit früheren Versionen

EASY Starter 1.31.2, einschließlich aller enthaltenen Programme, ist funktional abwärtskompatibel.

Die Systemanforderungen wurden jedoch aktualisiert.

Somit unterstützt V1.31.2 alle Funktionen der Vorgängerversion V1.31.1.